


WESCO



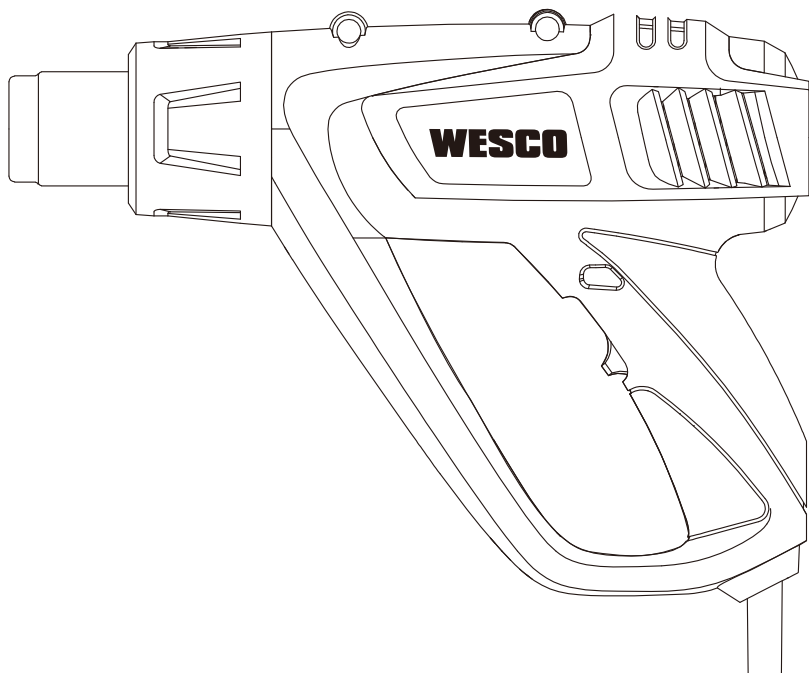


2YEAR
Warranty

WS6427 (PHG200B)

• Heat gun	EN	P06
• HeiBluftpistole	DE	P11
• Décapeur thermique	FR	P15
• Pistola termica	IT	P19
• Pistola de Calor	ES	P23
• Пистолет за горещ въздух	BG	P27

Original instructions	EN
Originalbetriebsanleitung	DE
Notice originale	FR
Istruzioni originali	IT
Manual original	ES
Оригинални инструкции	BG

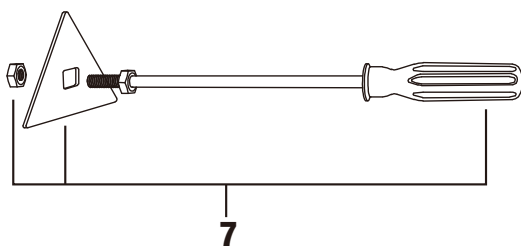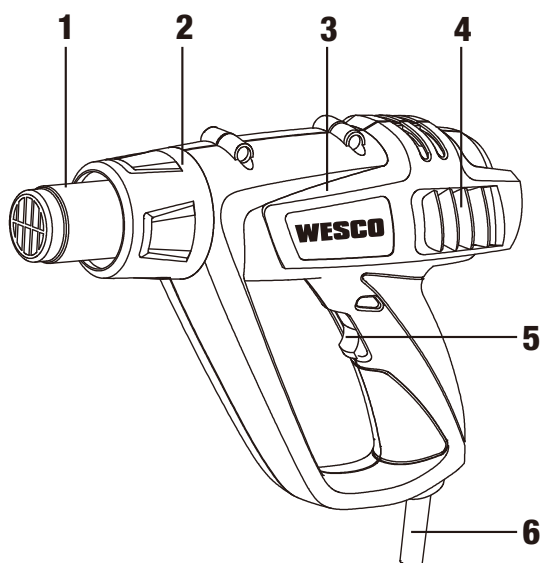

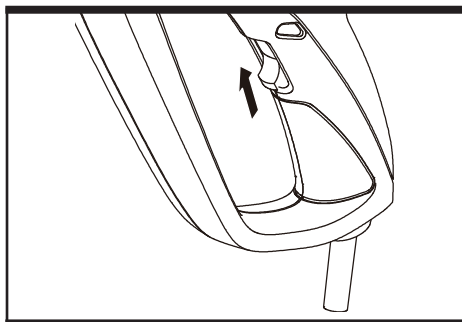


Fig.A

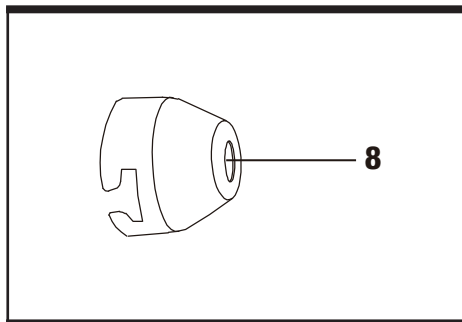


Fig.B

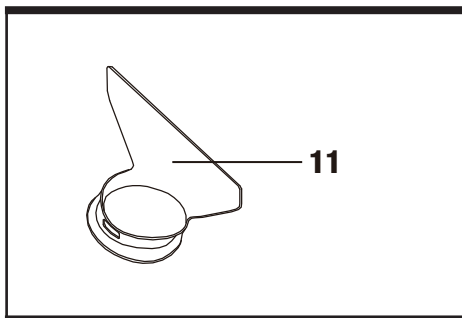


Fig.C

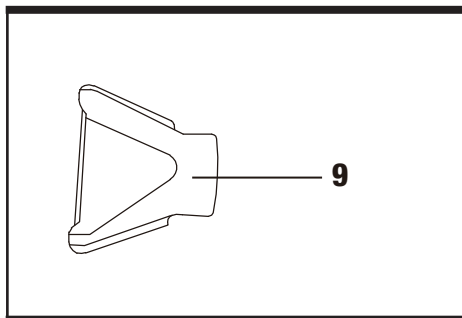


Fig.D

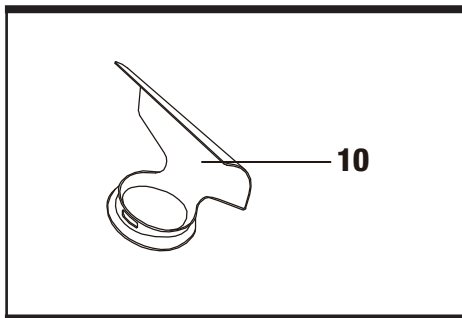


Fig.E

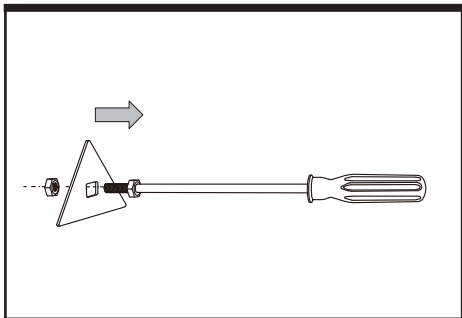


Fig.F

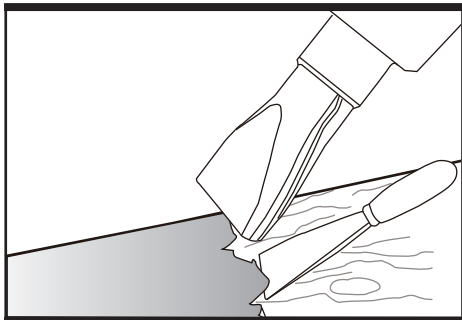


Fig.G

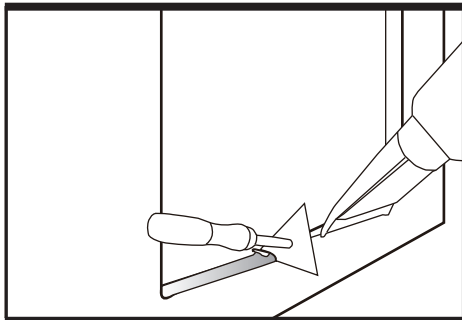


Fig.H

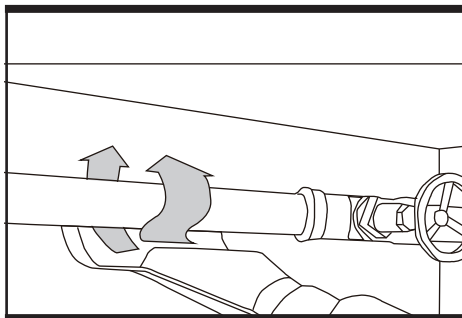


Fig.I

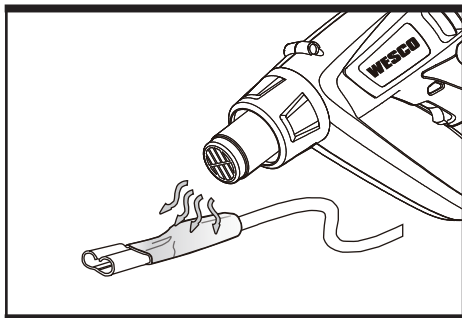


Fig.J

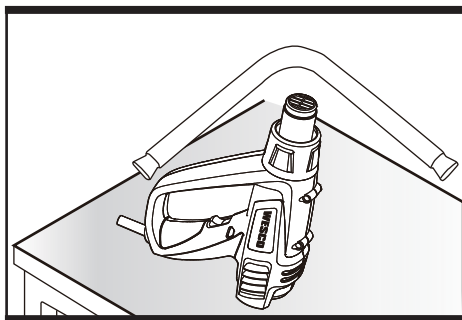


Fig.K

COMPONENT LIST

1	Nozzle
2	Heat protection
3	Main body
4	Cool air inlet
5	On/off switch / Air flow and temperature regulator
6	AC Mains Lead
7	Shave hook (1pc handle with 1pc triangle blade)
8	Concentration nozzle
9	Flat nozzle
10	Hook nozzle
11	Glass protection nozzle

TECHNICAL DATA

Type **WS6427 (64-** designation of machinery, representative of heat gun)

Rated Voltage	230-240V~50Hz
Power	2000W
Temperature/Flow rate	I = 40°C 300L/min II = 350°C, 300L/min III= 550°C, 500L/min
Protection class	 /II
Weight	0.6kg

ACCESSORIES

Scraper	1
Glass protection nozzle	1
Flat nozzle	1
Hook nozzle	1
Concentration nozzle	1

We recommend that you purchase your accessories listed in the above list from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

PRODUCT SAFETY

GENERAL SAFETY WARNINGS



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR YOUR HEAT GUN

- 1) **A fire may result if the appliance is not used with care, therefore**
 - be careful when using the appliance in place where there are combustible materials;
 - do not apply to the same place for a long time;
 - do not use in presence of an explosive atmosphere;
 - be aware that heat may be conducted to combustible materials that are out of sight;
 - place the appliance on its stand after use and allow it to cool down before storage;
 - do not leave the appliance unattended when it is switched on.

SYMBOLS



Read operator's manual



Double insulation



Warning



Wear eye protection



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

OPERATING INSTRUCTIONS



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

BEFORE USING THE TOOL

Before starting the job it is advisable to test the workpiece for the ideal temperature to use. The description below gives an indication of the likely heat settings required but always start with the low heat setting.

The distance between the nozzle and the workpiece will vary according to the material being worked on but this should always be at least 50mm or more on either heat setting.

When using the heat gun, please keep the environment ventilated and do not use it in a small space.

All applications, with the exception of removing paint from the window frames, can be performed without using a nozzle; however for best results nozzles are recommended.

PUTTING INTO OPERATION

1. SWITCHING ON/OFF (SEE FIG. A)

- Switching on

To put into operation, slide the switch to position 1, 2 or 3.

- Switching off

To switch off, slide the on/off switch to the stop at position 0.

After working for a longer time with high temperature, allow the unit to cool by running in the cold air setting 1 before switching off.

2. THERMO-PROTECTION SWITCH-OFF

When the heater is overloaded (e.g. as a result of restricted air flow), the unit switches it off automatically, however, the blower continues to run. When the unit has cooled to operating temperature, the heater is switched on again.

3. SETTING THE AIR FLOW AND TEMPERATURE

The switch can be set to three blower steps. Suitable air flow and temperature combinations can be selected according to the applications.

1 = 40°C 300L/min

2 = 350°C, 300L/min

3 = 550°C, 500L/min

The cold air setting 1 is suitable for cooling a warmed work piece or for the drying of paint. It is also suitable for cooling the unit before placing down or the changing of nozzles.

The air setting 2 is suitable for Bending Plastic and heating shrinking plastic.

The air setting 3 is suitable for stripping paint and defrosting pipes.

4. NOZZLES AND SCRAPER

The kit is supplied with 4 different shaped nozzles, which can be used as follows:

1) Concentration nozzle (See Fig. B)

This nozzle directs a concentrated heat flow to the workpiece. It is ideal for use when removing paint in awkward corners, crevices, mouldings, beading, architraves or whenever precise paint removal is required.

2) Flat nozzle (See Fig. C)

This nozzle directs a long narrow heat pattern to the workpiece, and is ideal for removing paint or varnish from large flat surfaces such as skirting boards, doors, stairs etc. It should be used in conjunction with a flat scraper. Vinyl tiles can be removed by softening the tile and adhesive.

3) Glass protection nozzle (See Fig. D)

This nozzle deflects the heat away from glass or other fragile areas and back onto the workpiece.

4) Hook nozzle (See Fig. E)

This nozzle disperses the heat flow evenly around the whole workpiece. It is ideal for defrosting frozen pipes, soldering pipe work, bending plastics and heat-shrinking electrical parts.

5) SHAVE HOOK (SEE FIG. F)

Take the handle from the set, remove the nut from the end, and fit the triangle blade in place by refitting and tightening the nut. The triangular shave hook is ideal for stripping paint from flat wooden surface and edges.

Remember to clean the blade after use with wire wool and lightly oil before storing.

5. REMOVING PAINT (SEE FIG. G)

Choose the required nozzle and fit onto the heat outlet. Select the scraper or shave hook required. Hold the gun with the nozzle approximately 50mm (2inch) from the surface of the paintwork and start with the lower heat setting move it slowly backwards and forwards until the paint blisters and bubbles. Immediately remove the paint with the scraper or shave hook. Aim to heat the paint just ahead of the scraper so that you can develop a continuous action. Do not heat the paint for too long, as this will burn the paint making it difficult to remove.

Most stickers can also be removed from paintwork by using the heat to soften the adhesive. Be careful not to direct the heat for too long if you are trying just to remove the stickers, as this will blister the paint.

6. REMOVING PAINT FROM WINDOW FRAMES (SEE FIG. H)

Always use the glass protection nozzle. Ensure you have the nozzle facing the correct way to deflect the heat away from the glass

before you switch on. Rotate the gun or nozzle 90° as you move to horizontal or vertical bead. Allow nozzle to cool before attempting to turn it. Paint can be removed from profile surfaces by using a shave hook and/or a soft wire brush.



WARNING: Glass can break easily.

7. DEFROSTING FROZEN PIPES (SEE FIG. I)

Choose the Hook nozzle and fit over the heat outlet. Always heat from one or other end of the frozen portion, not from the middle.



WARNING: Do not attempt to defrost PVC pipes. Always check that it is a water pipe and not a gas pipe. Do not heat a gas pipe.

8. SHRINK SEATING ELECTRICAL CABLES (SEE FIG. J)

Choose the Hook nozzle and fit over heat outlet. Select a heat-shrinkable sleeve with a diameter matching that of the workpiece. Evenly heat the sleeve.

9. BENDING PLASTIC TUBE (SEE FIG. K)

Choose the Hook nozzle and fit over heat outlet. Turn the gun upside down and place on its clip stand so that it is resting on a secure bench with the nozzle pointing upwards, see picture. To avoid buckling or kinking the tube, fill the tube with dry sand and seal at both ends. Heat the tube evenly by moving from side to side and bend to required shape.



WARNING: Protect hands from heat.

MAINTENANCE

Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. Occasionally you may see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

TROUBLESHOOTING

1. If your heat gun will not operate, check the power at the mains plug.
2. If the inside of the heat gun is overheated, please blow cold air in the position 1 or rest it until cold.
3. If a fault can not be rectified return the tool to an authorized dealer for repair.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

PLUG REPLACEMENT (ONLY FOR REWIRABLE PLUG OF UK & IRELAND)

If you need to replace the fitted plug then follow the instructions below.

IMPORTANT

The wires in the mains lead are colored in accordance with the following code:

Blue = Neutral


Brown = Live

As the colors of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the colored markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is colored blue must be connected to the terminal which is marked with N. The wire which is colored brown must be connected to the terminal which is marked with L.

WARNING!

Never connect live or neutral wires to the earth terminal of the plug. Only fit an approved BS1363/A plug and the correct rated current fuse which is used in the plug.

Note: If a moulded plug is fitted and has to be removed take great care in disposing of the plug and severed cable, it must be destroyed to prevent engaging into a socket.

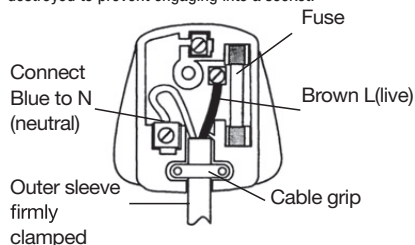

DECLARATION OF CONFORMITY

We,
POSITEC Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Declare that the product

Description **Heat gun**

Type **WS6427 (64- designation of machinery, representative of heat gun)**

Complies with the following Directives,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU&(EU)2015/863

Standards conform to

EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3

The person authorized to compile the technical file,

Name Marcel Filz

Address Positec Germany GmbH

Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany



2023/02/24

Allen Ding

Deputy Chief Engineer, Testing & Certification

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

DECLARATION OF CONFORMITY(UK)

We,
Positec Power Tools (Europe) Ltd,
PO Box 6242, Newbury, RG14 9LT, UK

On behalf of Positec declare that the product

Description **Heat gun**
Type designation **WS6427 (64- designation of machinery,**
representative of heat gun)

Complies with the following regulations:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment Regulations

Standards conform to

BS EN 60335-1
BS EN 60335-2-45
BS EN 62233
BS EN 55014-1
BS EN 55014-2
BS EN IEC 61000-3-2
BS EN 61000-3-3

The person authorized to compile the technical file,

Name **Marcel Filz**
Address **Positec Germany GmbH**
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany



UK
CA

2023/02/24

Allen Ding

Deputy Chief Engineer, Testing & Certification

Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

KOMPONENTEN LIST

1. Düse
2. Wärmeschutz
3. Gehäuse
4. Kaltlufteinlass
5. Ein-Aus-Schalter/ Luftmengen- und Temperaturregler
6. Netzkabel
7. Schabehaken (1 Griff mit 1 Dreiecksklinge)
8. Konzentrationsdüse
9. Flachdüse
10. Hakendüse
11. Glasschutzdüse

TECHNISCHE DATEN

Typ WS6427 (64- Bezeichnung der Maschine, repräsentiert die Heißklebepistole)

Nennspannung	230-240V~50Hz
Nennleistungseingang	2000W
Temperatur/Luftdurchsatz	I = 40°C 300L/min II = 350°C, 300L/min III = 550°C, 500L/min
Schutzstufe	 /II
Maschinengewicht	0.6kg

ZUBEHÖRTEILE

Kratzer	1
Glasschutzdüse	1
Flachdüse	1
Hakendüse	1
Konzentrationsdüse	1

Wir empfehlen Ihnen, Zubehör aus demselben Geschäft zu kaufen, in dem Sie das Werkzeug verkaufen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Verpackung auf Anhang. Der Verkäufer kann Ihnen helfen und beraten.

PRODUKTSICHERHEIT

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt oder bezüglich des Gebrauchs des Gerätes in einer sicheren Umgebung unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen und Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur unter Aufsicht durchführen.

Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller, einem seiner Service-Beauftragten oder einer ähnlich qualifizierten Person instandgesetzt werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommt.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR IHRE HEISSLUFTPISTOLE

1) Bei unvorsichtiger Handhabung des Gerätes kann ein Brand entstehen, deshalb

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Gerät an Orten verwenden, an denen sich entzündbare Substanzen.
- Gerät nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten.
- Nicht in der Nähe leicht entzündbarer Gase oder Materialien arbeiten.
- Wärme kann zu brennbaren Teilen gelangen, die sich außer Sichtweite befinden.
- Gerät vor der Aufbewahrung vollständig abkühlen lassen.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

SYMBOLE



Bedienungsanleitung lesen



Schutzisolation



Warnung



Tragen Sie eine Schutzbrille



Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

HINWEISE ZUM BETRIEB



HINWEIS: Lesen Sie das Handbuch vor Inbetriebnahme des Werkzeuges sorgfältig durch.

VOR DER INBETRIEBNAHME

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, sollten Sie die optimale Arbeitstemperatur für das jeweilige Werkstück ermitteln. Aus den nachstehenden Erläuterungen können Sie einen Annäherungswert für die richtige Hitzeeinstellung ableiten; beginnen Sie jedoch dennoch mit der geringsten Einstellung.

Der Abstand zwischen Düse und Werkstück variiert je nach zu bearbeitendem Material, sollte jedoch - unabhängig von der Hitzeeinstellung - 50 mm nicht unterschreiten.

Wenn Sie die Heißluftpistole verwenden, achten Sie bitte auf die Belüftung der Umgebung, und verwenden Sie sie nicht in einem kleinen Raum.

Sämtliche Arbeiten mit Ausnahme der Farbentfernung von Fensterrahmen können ohne spezielle Düse ausgeführt werden. Allerdings lässt sich mit aufgesetzten Düsen oftmals ein besseres Ergebnis erzielen.

INBETRIEBNAHME

1. EIN-AUS-SCHALTEN (Siehe abb. A)

- Einschalten

Zum Einschalten bringen Sie den Schalter in die Position 1, 2 oder 3.

- Switching off

Zum Ausschalten Ein-Aus-Schalter bis zum Anschlag in Stellung 0 drücken.

Nach längerem Arbeiten mit hoher Temperatur Gerät vor dem Ausschalten zur Abkühlung in der Kaltluftstufe I laufen lassen.

2. THERMOSCHUTZABSCHALTUNG

Bei Überlastung der Heizung (z.B. durch Luftstau) schaltet das Gerät diese automatisch ab, das Gebläse läuft jedoch weiter. Hat sich das Gerät auf Betriebstemperatur abgekühlt, wird die Heizung wieder zugeschaltet.

3. EINSTELLEN VON LUFTMENGE UND TEMPERATUR

Mit dem Schalter können Sie drei Gebläsestufen einstellen. Die passende Kombination aus Gebläsestufe und Temperatur kann je nach Werkstück gewählt werden.

1 = 40°C 300L/min

2 = 350°C, 300L/min

3 = 550°C, 500L/min

Die Kaltluftstufe 1 ist geeignet zum Abkühlen eines erhitzten Werkstückes oder zum Trocknen von Farbe. Sie ist ebenso geeignet, um das Gerät vor dem Abstellen oder dem Wechsel von Aufsatzdüsen abzukühlen.

Die HeißluftEinstellung 2 eignet sich zum Biegen und Schrumpfen von Kunststoffen.

Die HeißluftEinstellung 3 eignet sich zum Entfernen von Farben und zum Abtauen von Rohren.

4. DÜSEN UND SCHROTTER

Ihr Werkzeug wird mit 4 verschiedenen geformten Düsen geliefert, die Sie wie folgt einsetzen können:

1) Konzentrationsdüse (Siehe abb. B)

Diese Düse sorgt für einen konzentrierten Hitzefluss zum Werkstück. Sie eignet sich ideal zum Entfernen von Farbe in schlecht zugänglichen Ecken, Nischen, Vertiefungen, an Zargen und an sämtlichen anderen Stellen, an denen es auf präzise Farbentfernung ankommt.

2) Flachdüse (Siehe abb. C)

Diese Düse leitet einen schmalen Hitzestrom zum Werkstück und eignet sich besonders zum Entfernen von Farben und Lacken von großen, flachen Flächen wie Sockelleisten, Türen, Treppenstufen, usw. Diese Düse sollte in Kombination mit einem flachen Schaber eingesetzt werden. Vinylfliesen können durch Aufweichen von Fliesen und Klebstoff entfernt werden.

3) Glasschutzdüse (Siehe abb. D)

Diese Düse lenkt die Hitze von Glas oder anderen empfindlichen Bereichen weg und zurück auf das Werkstück.

4) Hakendüse (Siehe abb. E)

Diese Düse verteilt den Hitzefluss gleichmäßig um das gesamte Werkstück. Sie eignet sich ideal zum Abtauen gefrorener Rohre, zum Verlöten von Rohrleitungen, zum Biegen und Schrumpfen von Kunststoffen und anderen Materialien der Elektrotechnik.

5) Schabehaken (Siehe abb. F)

Schrauben Sie die Mutter vom Griff ab, setzen Sie die Dreiecksklinge auf und fixieren Sie diese durch Aufsetzen und Festziehen der Mutter. Die Dreieckform eignet sich besonders zum Entfernen von Farbe von flachen Holzflächen und -kanten.

Vergessen Sie nicht, die Klinge nach der Arbeit mit Stahlwolle zu reinigen und vor dem Verstauen leicht einzuölen.

5. LACK ENTFERNEN (SIEHE ABB. G)

Wählen Sie die gewünschte Düse und befestigen Sie diese am Auslass des Gerätes. Wählen Sie je nach Bedarf einen Schaber oder den Dreieck-Schaber. Wählen Sie eine geringe Hitzeeinstellung und halten Sie die Pistole so, dass sich die Düse etwa 50 mm vom Werkstück entfernt befindet. Bewegen Sie das Gerät langsam vorwärts und rückwärts, bis die Farbe reißt und Blasen wirft. Entfernen Sie die Farbe sofort mit dem Schaber oder dem Dreieck-Schaber. Erhitzen Sie die Farbe kurz vor dem Schaber, damit Sie kontinuierlich arbeiten können. Lange Hitzeeinwirkung verbrennt den Lack und erschwert das Entfernen. Der Spachtel sollte scharf und sauber gehalten werden.

Auf ähnliche Weise können Sie auch Aufkleber von gestrichenen Flächen entfernen, indem Sie den Klebstoff durch Hitze erweichen.

Achten Sie darauf, die Hitze nicht zu lange einwirken zu lassen, wenn Sie lediglich Aufkleber entfernen möchten: Bei zu langer Einwirkung wird die Farbe beschädigt.

6. LACK VON FENSTERN ENTFERNEN (SIEHE ABB. H)

Verwenden Sie grundsätzlich die Glasschutzdüse. Überzeugen Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass die Düse in die richtige Richtung zeigt und Hitze vom Glas abgeleitet wird. Wenn Sie zwischen Vertikal- und Horizontalarbeiten wechseln, drehen Sie die Düse um 90°. Lassen Sie die Düse vor dem Drehen ausreichend abkühlen. Zum Entfernen von Farbe von Profilflächen nutzen Sie am besten den Dreieck-Schaber und/oder eine weiche Drahtbürste.



WARNING: Glas kann sehr leicht brechen.

7. EINGEFRORENE ROHRE ABTAUEN (Siehe abb. I)

Wählen Sie die Hakendüse und befestigen Sie diese am Auslass des Gerätes. Wenden Sie die Hitze grundsätzlich an den Rändern des gefrorenen Bereiches an, niemals in der Mitte.



WARNING: Versuchen Sie nicht, PVC-Rohre abzutauen. Vergewissern Sie sich grundsätzlich vorher, dass es sich um eine Wasserleitung, nicht um eine Gasleitung handelt. Versuchen Sie niemals, Gasleitungen aufzuheizen.

8. ELEKTRISCHE KABEL EINSCHRUMPFEN (SIEHE ABB. J)

Wählen Sie die Hakendüse und befestigen Sie diese am Auslass des Gerätes. Wählen Sie einen zum Durchmesser des Werkstücks passenden Schrumpfschlauch. Erwärmen Sie den Schrumpfschlauch gleichmäßig.

9. BIEGEN EINES KUNSTSTOFFROHRS (SIEHE ABB. K)

Wählen Sie die Hakendüse und setzen Sie sie über den Wärmeauslass. Drehen Sie die Pistole auf den Kopf und stellen Sie sie auf ihren Clipständer, so dass sie mit der Düse nach oben auf einer sicheren Bank liegt, siehe Abbildung. Füllen Sie das Rohr mit trockenem Sand und dichten Sie es an beiden Enden ab, um ein Verbeulen oder Knicken des Rohrs zu vermeiden. Erhitzen Sie das Rohr gleichmäßig, indem Sie es von einer Seite zur anderen bewegen, und biegen Sie es in die gewünschte Form.



WARNING: Schützen Sie Ihre Hände vor Hitze.

WARTUNG

Ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker, bevor Sie Einstell-, Reparatur- oder Wartungstätigkeiten ausführen.

Es enthält keine Teile, die Sie warten müssen. Reinigen Sie Ihr Werkzeug niemals mit Wasser oder chemischen Lösungsmitteln. Wischen Sie es mit einem trockenen Tuch sauber. Lagern Sie Ihr Werkzeug immer an einem trockenen Platz. Sorgen Sie dafür, dass bei staubigen Arbeiten die Lüftungsöffnungen frei sind. Falls es erforderlich sein sollte, den Staub zu entfernen, trennen Sie zuerst das Elektrowerkzeug vom Stromversorgungsnetz. Verwenden Sie nichtmetallische Objekte zum Entfernen von Staub und vermeiden Sie das Beschädigen innerer Teile. Gelegentlich sind durch die Lüftungsschlitze hindurch Funken zu sehen. Dies ist normal und wird Ihr Werkzeug nicht beschädigen.

Wenn ein Ersatz von Stecker oder Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von unserer Servicestelle oder einer Elektrofachwerkstatt durchzuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie Reparaturen nur durch unsere Servicestelle oder durch eine Fachwerkstatt mit Originalersatzteilen durchführen.

PROBLEMLÖSUNG

1. Wenn Sie nicht mit einer Heißluftpistole verwenden können, überprüfen Sie die Stromversorgung am Netzstecker.
2. Wenn das Innere der Heißluftpistole überhitzt ist, blasen Sie bitte kalte Luft in Position 1 oder lassen Sie sie ruhen, bis sie abkühlt.
3. Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, senden Sie das Werkzeug zur Reparatur an einen autorisierten Händler zurück.

UMWELTSCHUTZ



Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,
POSITEC Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Erklären hiermit, dass unser Produkt
Beschreibung **Heißklebepistole**
Typ **WS6427 (64- Bezeichnung der Maschine, repräsentiert die Heißklebepistole)**

Den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863

Werte nach
EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zur Kompilierung der technischen Datei ermächtigte Person,

Name **Marcel Filz**
Anschrift **Positec Germany GmbH**
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany



2023/02/24
Allen Ding
Stellvertretender Chefsingenieur, Prüfung und Zertifizierung
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

LISTE DES COMPOSANTS

1. Buse
2. Pare-chaaleur
3. Corps principal
4. Entrée d'air frais
5. Interrupteur marche-arrêt / Régulateur de débit de l'air et de température
6. Cordon d'alimentation
7. Grattoir triangulaire (poignée x1pc avec le racleur triangulaire x 1pc)
8. Bec concentrateur
9. Bec plat
10. Bec crochet
11. Bec de protection en verre

DONNEES TECHNIQUES

Modèle **WS6427** (64- désignations des pièces, illustration de la Pistolet de Chaleur)

Tension	230-240V-50Hz
Puissance d'entrée nominale	2000W
Température/ Débit d'air	I = 40°C 300L/min II = 350°C, 300L/min III= 550°C, 500L/min
Classe de Protection	 /II
Poids de la machine	0.6kg

ACCESSOIRES

Grattoir	1
Bec de protection en verre	1
Bec plat	1
Bec crochet	1
Bec concentrateur	1

Nous vous recommandons d'acheter vos accessoires dans le même magasin qui vous a vendu l'outil. Reportez-vous à l'emballage de l'accessoire pour plus de détails. Le personnel du magasin peut vous aider et vous conseiller.

LA SÉCURITÉ DES PRODUITS

MESURES DE SECURITE



AVERTISSEMENT: Lire toutes les instructions et tous les avertissements liés à la sécurité. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou formées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques qu'il entraîne.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien du S.A.V ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

INSTRUCTIONS DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES POUR VOTRE PISTOLET THERMIQUE

- 1) **Un incendie peut se produire si l'appareil n'est pas utilisé avec soin, par conséquent,**
 - Faites attention lorsque vous utilisez cet appareil dans les endroits où se trouvent des substances.
 - Ne jamais diriger l'appareil sur un unique point pendant une trop longue période.
 - Ne pas travailler à proximité de gaz ou de matériaux facilement inflammables.
 - La chaleur peut se propager par conduction à des pièces combustibles ou inflammables hors du champ de vision ou de la vue de l'opérateur.
 - Laisser refroidir complètement l'appareil avant de le ranger. La buse encore brûlante ou échauffée peut causer des dégâts.
 - Ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance.

SYMBOLES



Lire le manuel



Double isolation



Avertissement



Porter une protection pour les yeux



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



REMARQUE: Avant d'utiliser cet outil, lire attentivement le mode d'emploi.

AVANT D'UTILISER L'OUTIL

Avant de commencer, il est recommandé d'examiner l'objet pour la température idéale à employer. La table ci-dessous donne une indication des arrangements probables de la chaleur exigés mais toujours débiter avec l'arrangement de chaleur basse. La distance entre le bec et l'objet changera selon le matériel, mais ceci devrait toujours être au moins 50mm (2pouces) ou plus sur l'un ou l'autre arrangement de la chaleur. Utilisez le pistolet à chaleur dans un lieu bien ventilé et dans un espace suffisamment grand. Toutes les applications, sauf pour enlever la peinture des armatures de fenêtre, peuvent être exécutées sans le bec, toutefois pour les meilleurs résultats des becs sont recommandés.

MISE EN SERVICE

1. MISE EN MARCHE/ARRÊT (VOIR FIG. A)

- Mise en marche
Pour mettre l'appareil en service, enfoncer l'interrupteur Marche/Arrêt en position 1, 2 ou 3.
- Arrêter l'appareil
Pour arrêter l'appareil, enfoncer à fond l'interrupteur Marche/Arrêt jusqu'en position 0.
Après une longue séance de travail à température élevée, refroidir l'appareil avant de l'éteindre en le laissant fonctionner sur le niveau « Air froid » 1.

2. COUPURE DE PROTECTION THERMIQUE

En cas d'échauffement excessif (en cas de non circulation d'air,

par exemple), le chauffage est automatiquement coupé tandis que la soufflante, elle, continue de tourner. Une fois que l'appareil est revenu à sa température de service, le chauffage se remet en marche.

3. RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR/ TEMPÉRATURE

L'interrupteur Marche/Arrêt peut être commuté sur 3 niveaux différents de débit d'air. On peut donc moduler la quantité d'air et sa température en fonction de l'application.

1 = 40°C, 300L/min

2 = 350°C, 300L/min

3 = 550°C, 500L/min

Le niveau « Air froid » 1 s'utilise pour refroidir une pièce qui est chaude ou bien pour sécher une couche de peinture. Il peut également être utilisé pour refroidir l'appareil avant de l'éteindre ou avant de changer de buse.

Le réglage de l'air 2 est destiné à plier du plastique et à chauffer des plastiques se rétrécissant.

Le réglage de l'air 3 est destiné à décaper la peinture et à dégeler les tuyaux.

4. BUSES ET GRATTOIR

Le kit est fourni avec 4 différents becs formés, qui peuvent être employés comme suit:

1) Bec concentrateur (Voir Fig. B)

Ce bec dirige un écoulement de la chaleur concentré vers l'objet. Il est idéal pour enlever la peinture dans les coins maladroits, des crevasses, des bâtis, perlant, des architraves ou quand l'enlèvement précis de peinture est exigé.

2) Bec plat (Voir Fig. C)

Cette buse d'injection dirige le long et mince modèle thermique vers la pièce à usiner, et est idéale pour enlever la peinture ou le vernis de grandes surfaces plates telles que des plinthes, des portes, des escaliers etc. Elle doit être utilisée conjointement avec un grattoir plat. Les carreaux de vinyle peuvent être enlevés en ramollissant la tuile et l'adhésif.

3) Bec protecteur en verre (Voir Fig. D)

Cette buse détourne la chaleur du verre ou d'autres zones fragiles et la renvoie sur l'objet.

4) Bec crochet (Voir Fig. E)

Ce bec disperse l'écoulement de la chaleur équitablement autour de l'objet entier. Il est idéal pour dégivrer les pipes congelées, la soudure de tuyaux, les recouvrements de plastiques et le rétrécissement de pièces électriques.

5) Grattoir triangulaire (Voir Fig. F)

Prenez la poignée de l'ensemble, enlevez l'écrou de l'extrémité, adaptez la lame triangulaire en place en remontant et en serrant l'écrou. Le crochet triangulaire de rasage est idéal pour enlever la peinture des surfaces et des bords en bois plats. Souvenez-vous de nettoyer la lame après utilisation de lame avec la paille de fer et huiler légèrement avant le stockage.

5. ENLEVER LA PEINTURE (VOIR FIG. G)

Choisissez le bec requis et adaptez-le sur la sortie de la chaleur. Choisissez le racleur ou le crochet de rasage requis. Tenez le pistolet avec le bec approximativement 50mm de la surface de peinture et commencez à chaleur basse par un mouvement de l'arrière à l'avant, jusqu'à ce que la peinture boursouffle et bouillonne. Enlevez immédiatement la peinture avec le racleur ou le crochet de rasage. Visez à chauffer la peinture juste en avant du racleur de sorte que

vous puissiez développer une action continue. Ne chauffez pas la peinture pour trop long, car ceci brûlera la peinture le rendant difficile à enlever.

La plupart des autocollants peuvent également être enlevés de la peinture en employant la chaleur pour ramollir l'adhésif. Faites attention à ne pas diriger la chaleur pour trop long si vous essayez juste d'enlever les autocollants, car ceci boursoufflera la peinture.

6. ENLEVER LA PEINTURE DES ARMATURES DE FENÊTRES (VOIR FIG. H)

Employez toujours le bec de protection en verre. Assurez-vous que vous avez le bec faisant face à la manière correcte pour guider la chaleur loin du verre avant de mettre en marche. Tournez le pistolet ou bec à 900 comme vous vous déplacez à la position horizontale ou verticale. Permettez au bec de se refroidir avant d'essayer de le tourner. La peinture peut être enlevée des surfaces de profil en employant un crochet de rasage et/ou une brosse métallique molle.



AVERTISSEMENT: Le verre peut se briser facilement.

7. DÉGIVRAGE DE TUYAUX CONGELÉS (VOIR FIG. I)

Choisissez le bec de crochet et adaptez-le au-dessus de la sortie de la chaleur. Toujours chauffer d'une ou de l'autre extrémité de la partie gelée, pas du milieu.



AVERTISSEMENT: N'essayez pas de dégivrer des tuyaux en PVC. Vérifiez toujours que c'est une conduite d'eau et pas de gaz. Ne chauffez pas un tuyau de gaz.

8. RÉTRÉCISSEMENT POSANT DES CÂBLES ÉLECTRIQUES (VOIR FIG. J)

Choisissez le bec de crochet et adaptez la sortie finie de la chaleur. Choisissez une douille thermo-rétrécissable avec un diamètre comme celle de l'objet. Chauffez équitablement la douille.

9. PLIER DES TUBES EN PLASTIQUE (VOIR FIG. K)

Choisissez le bec crochet et placez-le sur la sortie de chaleur. Retournez le décapeur et placez-le sur son support à clip de manière à ce qu'il repose sur un établi stable avec le bec dirigé vers le haut, voir l'image. Pour éviter de déformer ou de tordre le tube, remplissez le tube de sable sec et scellez aux deux extrémités. Chauffez le tube uniformément en le déplaçant d'un côté à l'autre et pliez-le à la forme souhaitée.



AVERTISSEMENT: Protégez les mains de la chaleur.

ENTRETIEN

Retirer la fiche de la prise avant de procéder à un réglage, une réparation ou un entretien.

Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans cet outil. Ne jamais utiliser d'eau ou de nettoyants chimiques pour nettoyer l'outil. Nettoyer avec un chiffon sec. Toujours conserver l'outil motorisé dans un endroit sec. Maintenir les fentes de ventilation du moteur propres. Empêcher que les commandes de marche soient couvertes de saïure. Il est normal que des étincelles soient visibles dans les fentes de ventilation, cela n'endommagera pas l'outil motorisé.

Si l'alimentation est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne qualifiée de façon similaire, afin d'éviter tout danger.

GUIDE DE DEPANNAGE

1. Si votre pistolet thermique ne fonctionne pas, vérifiez l'alimentation à la prise secteur.
2. Si l'intérieur du pistolet à chaleur surchauffe, soufflez de l'air froid sur la position 1, ou laissez-le refroidir naturellement jusqu'à ce qu'il soit froid.
3. Si un défaut ne peut pas être corrigé, renvoyez l'outil à un revendeur agréé pour réparation.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités

locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous,
POSITEC Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Déclarons que ce produit,
Description **Pistolet de Chaleur**
Modèle **WS6427 (64- désignations des pièces, illustration de la Pistolet de Chaleur)**

Est conforme aux directives suivantes,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863

Et conforme aux normes,
EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3

La personne autorisée à compiler le dossier technique,

Nom Marcel Filz
Adresse Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany



2023/02/24
Allen Ding
Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

ELENCO DEI COMPONENTI

1. Bocchetta
2. Protezione termica
3. Corpo principale
4. Ingresso dell'aria fredda
5. Interruttore di avvio/arresto / Regolatore di portata dell'aria e della temperatura
6. Cavo di alimentazione
7. Raschietto (Manico 1pz con lama triangolare 1pz)
8. Ugello di concentrazione
9. Ugello piatto
10. Ugello a gancio
11. Ugello per protezione del vetro

DATI TECNICI

Codice WS6427 (64- designazione del macchinario rappresentativo del Termosoffiatore)

Tensione	230-240V~50Hz
Potenza nominale di ingresso	2000W
Temperatura/ Flusso d'aria	I = 40°C 300L/min II = 350°C, 300L/min III = 550°C, 500L/min
Classe di protezione	□/II
Peso	0.6kg

ACCESSORI

Raschietto	1
Ugello per protezione del vetro	1
Ugello piatto	1
Ugello a gancio	1
Ugello di concentrazione	1

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l'attrezzo. Fare riferimento alla confezione dell'accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.

SICUREZZA DEL PRODOTTO

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE! È assolutamente necessario leggere attentamente tutte le istruzioni. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterle consultare quando necessario.

L'apparecchio può essere usato da bambini da 8 anni in su e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono sotto la supervisione o seguono le istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i possibili rischi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte dai bambini senza supervisione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal centro servizi o da personale qualificato in modo da evitare rischi.

SIMBOLI



Leggere il manuale



Doppio isolamento



Attenzione



Indossare protezione per gli occhi



I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

ALTRE NORME DI SICUREZZA PER LA PISTOLA TERMICA

- 1) **Se l'apparecchio non viene utilizzato con attenzione potrebbe svilupparsi un incendio, pertanto**
- Prestare attenzione quando si utilizza questa apparecchiatura in luoghi nei quali ci sono materiali combustibili.
 - Non dirigere a lungo la macchina su uno stesso punto.
 - Non lavorare nelle vicinanze di gas oppure né di materiali facilmente infiammabili.
 - Il calore può passare su parti infiammabili che si trovano fuori del campo visivo.
 - Lasciar raffreddare completamente la macchina prima di conservarla. La bocchetta calda può provocare danni.
 - Non utilizzare la macchina senza custodia.

ISTRUZIONI SUL FUNZIONAMENTO



NOTA: Leggere scrupolosamente il manuale delle istruzioni prima di usare l'attrezzo.

PRIMA DI UTILIZZARE L'UDENSILE

Prima dell'operazione è consigliabile testare il pezzo in lavorazione per trovare la temperatura ideale da utilizzare. La descrizione seguente fornisce un'indicazione per le impostazioni probabili di calore richieste, ma l'impostazione inizia sempre con il calore basso. La distanza tra l'ugello e il pezzo in lavorazione varierà secondo il materiale da lavorare, ma deve sempre essere almeno di 50 mm (2 pollici) o più su entrambe le impostazioni di calore.

Quando si usa la pistola termica, mantenere l'ambiente ventilato ed evitare di usarla in spazi ristretti.

Ad eccezione della rimozione di vernice dai telai delle finestre, tutte le applicazioni possono funzionare senza l'ugello; tuttavia per i migliori risultati si consiglia di utilizzare gli ugelli.

MESSA IN SERVIZIO

1. AVVIARE ED ARRESTARE (VEDERE FIGURA. A)

- Accendere

Per accendere la macchina premere l'interruttore di avvio/arresto alla posizione 1, 2 oppure 3.

- Spegnerne

Per spegnere la macchina, premere l'interruttore di avvio/ arresto fino alla battuta di arresto in posizione 0.

Dopo aver lavorato a lungo ad un'alta temperatura, prima di spegnerla, far raffreddare la macchina tenendola accesa allo stadio di aria fredda 1.

2. DISINSERIMENTO A PROTEZIONE TERMICA

In caso di sovraccarico del riscaldamento (p.es. attraverso invaso

d'aria), la protezione termica spegne automaticamente la macchina mentre il ventilatore continua ancora a funzionare. La funzione di riscaldamento si riattiva di nuovo quando la macchina si è raffreddata raggiungendo la temperatura di esercizio.

3. REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA/ TEMPERATURA

L'interruttore di avvio/arresto può essere posizionato su tre stadi di soffio. Conformemente al tipo d'impiego, si possono così scegliere adeguate combinazioni di temperatura e quantità d'aria.

1 = 40°C 300L/min

2 = 350°C, 300L/min

3 = 550°C, 500L/min

Lo stadio di aria fredda 1 è adatto per raffreddare un pezzo in lavorazione surriscaldato oppure per essiccare vernice. Esso è anche adatto per far raffreddare la macchina prima di posarla oppure prima di una sostituzione della bocchetta.

La regolazione 2 è adatta per piegare materie plastiche e per riscaldare materiali plastici termorestringenti.

La regolazione 3 è adatta per sverniciare e per scongelare tubi.

4. UGELLI E RASCHIETTO

Si forniscono 4 ugelli di forma diversa nel kit per l'utilizzo diverso come segue:

1) Ugello di concentrazione (Vedere Figura. B)

Questo ugello spruzza un flusso di calore concentrato sul pezzo in lavorazione. È ideale utilizzarlo quando si rimuove la vernice in angoli scomodi, fessure, modanature, perline, architravi o quando si richiede una rimozione precisa della vernice.

2) Ugello piatto (Vedere Figura. C)

Questo ugello spruzza un modello di calore lungo e stretto sul pezzo in lavorazione ed è ideale per rimuovere vernice a grandi superfici come battiscopa, porte, scale ecc. Dovrebbe essere utilizzato con un raschietto piatto. Le piastrelle in vinile possono essere rimosse ammorbidendo la piastrella e l'adesivo.

3) Ugello per protezione del vetro (Vedere Figura. D)

Questo ugello devia il calore dal vetro o da altre aree fragili e lo riporta sul pezzo sottoporre a lavorazione.

4) Ugello a gancio (Vedere Figura. E)

Questo ugello spruzza uniformemente il flusso di calore attorno all'intero pezzo in lavorazione. È ideale per scongelare i tubi congelati, saldatura di tubi, piegatura di materie plastiche e parti elettriche termorestringenti.

5) Raschietto (Vedere Figura. F)

Prendere il manico dal set, rimuovere il dado dall'estremità e montare la lama triangolare in posizione tramite rimontare e serrare il dado. Il gancio per rasoio triangolare è ideale per rimuovere la vernice dalla superficie e dai bordi piatti in legno. Ricordarsi di pulire la lama dopo l'uso con paglietta e olio leggero prima di conservarla.

5. RIMOZIONE DI VERNICE (VEDERE FIGURA. G)

Scegliere l'ugello richiesto e inserirlo nell'uscita del calore. Selezionare il raschietto o il gancio per rasoio richiesto. Tenere la pistola con l'ugello a circa 50 mm dalla superficie della vernice e iniziare con l'impostazione di calore inferiore, spostarla lentamente avanti e indietro fino a quando la vernice bollesce. Rimuovere immediatamente la vernice con il raschietto o il gancio per rasoio. Cerca di scaldare solo la vernice davanti al raschietto in modo da eseguire l'azione continua. Non riscaldare la vernice per troppo tempo, in quanto ciò brucia la vernice, sarà difficile essere rimossa.

Molti adesivi può anche essere rimossi dalla vernice con il calore per ammorbidirli. Fare attenzione a non spruzzare il calore per troppo tempo se si sta provando a rimuovere gli adesivi, poiché ciò potrebbe rovinare la vernice.

6. RIMOZIONE DI VERNICE DA TELAI DI FINESTRA (VEDERE FIGURA. H)

Utilizzare sempre l'ugello per protezione del vetro. Assicurarsi che l'ugello rivolge verso la direzione corretta per deviare il calore lontano dal vetro prima di accenderlo. Ruotare la pistola o l'ugello 90° sponandola verso la perline orizzontale o verticale. Lasciare l'ugello raffreddare prima di ruotarlo. La vernice può essere rimossa dalle superfici del profilo con un gancio per rasoio e/o una spazzola metallica morbida.



ATTENZIONE: Il vetro può essere rotto facilmente.

7. SCONGELAMENTO DEI TUBI CONGELATI (VEDERE FIGURA. I)

Scegliere l'ugello a gancio e posizionarlo sopra l'uscita del calore. Riscaldare sempre da una o l'altra estremità della porzione congelata, non dal centro.



ATTENZIONE: Non tentare di scongelare i tubi in PVC. Verificare sempre che sia un tubo dell'acqua e non di un tubo del gas. Non riscaldare un tubo del gas.

8. RESTRINGERE CAVI ELETTRICI PER SEDUTE (VEDERE FIGURA. J)

Scegliere l'ugello a gancio e posizionarlo sopra l'uscita del calore. Selezionare una manica termorestringente con un diametro corrispondente a quello del pezzo in lavorazione. Riscaldare uniformemente la manica.

9. FLESSIONE DEL TUBO DI PLASTICA (VEDERE FIGURA. K)

Scegliere l'ugello a gancio e montarlo sull'uscita del calore. Capovolgere la pistola e metterla sul suo supporto a clip in modo che sia appoggiata su un piano sicuro con l'ugello rivolto verso l'alto, vedere l'immagine. Per evitare che il tubo si pieghi o si deformi, riempire il tubo con sabbia asciutta e chiuderlo alle due estremità. Riscaldare uniformemente il tubo spostandosi da un lato all'altro e piegarlo per ottenere la forma desiderata.



ATTENZIONE: Proteggere le mani dal calore.

MANUTENZIONE

Rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o manutenzione.

All'interno dell'attrezzo non ci sono parti riparabili da parte dell'utente. Non usare mai acqua o detergenti chimici per pulire l'attrezzo. Pulire con un panno asciutto. Immagazzinare sempre gli attrezzi elettrici in luoghi asciutti. Tenere pulite le aperture di ventilazione del motore. Tenere puliti dalla polvere tutti i controlli operativi. La formazione di scintille all'interno delle aperture di ventilazione, è un fenomeno normale che non crea danni all'attrezzo.

Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, o il distributore o persona egualmente qualificata per evitare pericoli.

INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI

1. Se la pistola termica non funziona, controllare l'alimentazione dalla presa di rete.
2. Se l'interno della pistola termica è surriscaldato, soffiare aria fredda nella posizione 1 o lasciarla riposare fino al raffreddamento.
3. Se non si corregge un guasto, restituire l'utensile a un rivenditore autorizzato per la riparazione.

TUTELA AMBIENTALE



I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi,
POSITEC Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Dichiariamo che l'apparecchio,
Descrizione **Termosoffiatore**
Codice **WS6427 (64- designazione del macchinario rappresentativo del Termosoffiatore)**

È conforme alle seguenti direttive,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU&(EU)2015/863

Conforme a,
EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3

Il responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica,

Nome **Marcel Filz**
Indirizzo **Positec Germany GmbH**
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany



2023/02/24
Allen Ding
Vice capo ingegnere, testing e certificazione
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

LISTA DE COMPONENTES

1. Boquilla
2. Protección antitérmica
3. Cuerpo principal
4. Ranuras para entrada de aire frío
5. Interruptor de conexión / Regulador de temperatura y flujo de aire.
6. Cable de alimentación
7. Gancho de rasurado (1 mango con 1 rasqueta triangular)
8. Boquilla concentradora
9. Boquilla plana
10. Boquilla de gancho
11. Boquilla de protección de cristales

DATOS TÉCNICOS

Modelo WS6427 (64-designación de maquinaria, representantes de Decapador por aire caliente)

Tensión	230-240V~50Hz
Entrada de potencia nominal	2000W
Temperatura/ Caudal de aire	I = 40°C 300L/min II = 350°C, 300L/min III = 550°C, 500L/min
Tamaño de la barra del pegamento	 /II
Peso	0.6kg

ACCESORIOS

Raspador	1
Boquilla de protección de vidrio	1
Boquilla plana	1
Boquilla con gancho	1
Boquilla de concentración	1

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios en el mismo comercio donde compró la herramienta. Consulte los estuches de los accesorios para más detalles. El personal del comercio también puede ayudar y aconsejar.

SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de cualquiera de las instrucciones o las advertencias, puede tener como resultado una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento si se les ha proporcionado supervisión o instrucción con referencia al uso de este dispositivo de manera segura y que entiendan los riesgos involucrados.

Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y mantenimiento de uso no deben ser llevados a cabo por niños sin supervisión de un adulto. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su service autorizado o personas calificadas, a fin de evitar riesgos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA SU PISTOLA DE AIRE CALIENTE

- 1) **Se puede producir un incendio si el aparato no se utiliza con cuidado, por tanto**
- Tenga cuidado cuando maneje este aparato en lugares donde haya materiales combustibles.
 - No dirigir el aparato durante tiempo prolongado al mismo punto.
 - No trabajar próximo a gases o materiales inflamables.
 - El calor puede llegar a alcanzar partes inflamables no visibles.
 - Antes de guardar el aparato dejarlo enfriar completamente, ya que una boquilla caliente podría causar daños.
 - O dejar funcionando un aparato sin vigilancia.

SÍMBOLOS



Leer el manual



Doble aislamiento



Advertencia



Utilizar protección ocular



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



NOTA: Antes de usar la herramienta lea el manual de instrucciones detenidamente.

ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA

Antes de empezar a trabajar es recomendable realizar alguna prueba previa para poder calcular a que temperatura debe programar su decapador. Le ofrecemos una Tabla donde le hacemos una aproximación de las diferentes temperaturas de trabajo.. Aun así, le aconsejamos empezar por las temperaturas mas bajas.

La distancia entre la boca y la pieza de trabajo variará dependiendo del material que se trabaje, pero debe ser de al menos 50mm (2 pulgadas) en ambas posiciones de temperatura.

Cuando se utilice la pistola térmica, hay que mantener ventilado el ambiente y no usarla en un espacio pequeño.

Todas las aplicaciones, excepto eliminar pintura de marcos de ventana, se pueden hacer sin usar accesorios. No obstante se recomienda el uso de boquillas para obtener mejores resultados.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1. CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN (VÉASE FIG. A)

- Puesta en marcha

Para la puesta en marcha empujar el interruptor de conexión/desconexión(3) a la posición 1, 2 o 3.

- Desconectarlo

Para desconectarlo empujar hasta el tope hacia la posición 0 el interruptor de conexión/desconexión.

Si se ha trabajado prolongadamente a altas temperaturas, antes de desconectar el aparato, dejarlo trabajar en la etapa de aire frío I para que se refrigere.

2. PROTECCIÓN TÉRMICA

Si la resistencia de caldeo llega a sobrecalentarse (p.ej. al obstaculizar la salida de aire) ésta se desconecta automáticamente,

manteniéndose en funcionamiento el ventilador. Una vez que el aparato haya alcanzado la temperatura de operación, se conecta nuevamente la resistencia de caldeo.

3. AJUSTE DEL CAUDAL DE AIRE/ TEMPERATURA

Con el interruptor puede ajustarse el caudal de aire del ventilador en tres etapas. Ello permite combinar diferentes caudales de aire y temperaturas de acuerdo a las diversas aplicaciones.

1 = 40°C 300L/min

2 = 35°C, 300L/min

3 = 55°C, 500L/min

La etapa de aire frío 1 es adecuada para enfriar piezas o secar pintura. También es adecuada para enfriar el aparato antes de depositarlo o cambiar la boquilla.

La posición de aire 2 es la adecuada para doblar plásticos y calentar plástico retráctil.

La posición de aire 3 es la adecuada para decapar pintura y descongelar tuberías.

4. BOQUILLAS Y RASCADORES

El equipo se distribuye con 4 diferentes tipos de boquilla. Deberá utilizarlas según el trabajo a realizar:

1) Boquilla concentradora (Véase Fig. B)

Esta boquilla dirige un flujo de aire caliente concentrado hacia la pieza de trabajo. Es ideal para eliminar pintura de esquinas, grietas, moldes, canalones, etc. o en cualquier lugar donde se requiera quitar pintura con precisión.

2) Boquilla plana (Véase Fig. C)

Esta boquilla dirige un flujo de aire caliente a través de una ranura larga y estrecha hacia la pieza de trabajo. Es ideal para quitar pintura o barniz de grandes superficies planas como rodapiés, puertas, escaleras, etc. Se debe utilizar conjuntamente con una rasqueta plana. Se pueden quitar baldosas de vinilo ablandando la baldosa y el adhesivo.

3) Boquilla de protección de cristal (Véase Fig. D)

Esta boquilla desvía el calor alejándolo de vidrio u otras áreas frágiles y de regreso sobre la pieza de trabajo.

4) Boquilla de gancho (Véase Fig. E)

Esta boquilla dispersa el flujo de aire caliente de forma homogénea por toda la pieza de trabajo. Es ideal para descongelar tuberías, soldar tuberías, doblar plásticos y termosellar cables eléctricos.

5) Gancho de rasurado (Véase Fig. F)

Coja el mango del equipo, retire la tuerca de la punta, encaje la hoja triangular en su lugar, recolocando y apretando la tuerca de nuevo. La rasqueta triangular es ideal para eliminar pintura de superficies planas de madera y cantos.

Acuérdese de limpiar la hoja después de usarla con una esponja metálica y aceite de baja densidad antes de guardarla.

5. ELIMINACIÓN DE PINTURA (VÉASE FIG. G)

Elija la boquilla adecuada y colóquela en la boca expulsora de aire caliente. Elija la rasqueta adecuada. Sostenga la pistola con la boquilla a unos 50mm de la superficie de trabajo y empiece a decapar con el aparato en la posición de menor temperatura. Muévelo lentamente adelante y atrás hasta que la pintura burbujee y se ampole. Quite la pintura inmediatamente con la rasqueta. Apunte, para calentar la pintura, justo por delante de la rasqueta, de modo que pueda desarrollar un trabajo continuo. No caliente la pintura demasiado tiempo, puesto que esto la quemaría haciéndola más difícil de quitar.

La mayoría de las pegatinas también se pueden eliminar mediante la aplicación de calor para ablandar el adhesivo. Tenga cuidado de no dirigir el flujo de aire caliente demasiado tiempo en la misma zona si sólo quiere quitar las pegatinas, puesto que esto ampollaría la pintura.

6. ELIMINAR PINTURA DE MARCOS DE VENTANAS (VÉASE FIG. H)

Use siempre la boquilla de protección de cristal. Asegúrese de tener la boquilla enfocando hacia el lado correcto para desviar el aire caliente del cristal antes de poner en marcha el decapador. Gire la boquilla 90° cuando cambie de horizontal a vertical o viceversa. Deje enfriar la boquilla antes de girarla. Se puede eliminar la pintura de las superficies de perfiles usando la rasqueta y/o un cepillo metálico suave.



ADVERTENCIA: El cristal se puede romper fácilmente.

7. DESCONGELAR TUBERÍAS (VÉASE FIG. I)

Elija la boquilla de gancho y encájela en la boca expulsora de aire caliente. Aplique calor siempre de un extremo al otro del tramo congelado, no empiece nunca desde el medio.



ADVERTENCIA: No intente descongelar tuberías de PVC. Compruebe siempre que sea una tubería de agua y no de gas. No caliente tuberías de gas.

8. TERMOSELLADO DE CABLES ELÉCTRICOS (VÉASE FIG. J)

Elija la boquilla de gancho y encájela en la boca expulsora de aire caliente. Seleccione un manguito termoretráctil con el diámetro adecuado para la pieza de trabajo. Caliente equilibradamente el manguito.

9. TUBO DE PLÁSTICO DE FLEXIÓN (VÉASE FIG. K)

Elegir la boquilla de gancho y encajarla sobre al salida de calor. Girar la pistola invirtiéndola y colocar sobre su pedestal de sujeción de modo que repose sobre un banco seguro con la boquilla apuntando hacia arriba, ver la ilustración. Para evitar pandear o retorcer el tubo, llenar el tubo con arena seca y sellar en ambos extremos. Calentar el tubo uniformemente moviendo de un lado a otro y doblando hasta al forma requerida.



ADVERTENCIA: Proteger las manos del calor.

MANTENIMIENTO

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar cualquier ajuste, reparación o mantenimiento.

No posee piezas en su interior que deban ser reparadas por el usuario. Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su herramienta. Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su herramienta en un lugar seco. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. Mantenga todos los controles de funcionamiento libres de polvo. La observación de chispas que destellan bajo las ranuras de ventilación indica un funcionamiento normal que no dañará su herramienta.

Si el cable de alimentación está dañado deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por alguna persona cualificada para evitar riesgos.

INVESTIGACIÓN DE AVERÍAS

1. Si su pistola de calor no funciona, verifique la alimentación en el enchufe de la red.
2. Si se sobrecaliente el interior de la pistola térmica, soplar aire frío en la posición 1 o dejar reposar hasta que esté fría.
3. Si no se puede corregir un fallo, devuelva la herramienta a un distribuidor autorizado para su reparación.

PROTECCIÓN AMBIENTAL



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Los que reciben,
POSITEC Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Declaran que el producto,
Descripción **Decapador por aire caliente**
Modelo **WS6427 (64-designación de maquinaria,**
representantes de Decapador por aire caliente)

Cumple con las siguientes Directivas :
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU&(EU)2015/863

Cumple las normativas
EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3

La Persona autorizada para componer el archivo técnico,

Nombre Marcel Filz
Dirección Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany



2023/02/24
Allen Ding
Ingeniero Jefe Adjunto. Pruebas y Certificación
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ

1. Дюза
2. Термозащита
3. Основен корпус
4. Отвор за студен въздух
5. Бутон за вкл./изкл. / регулатор на температурата и въздушния поток
6. Захранващ кабел
7. Сърцеобразен шабър (1 бр. ръкохватка с 1 бр. триъгълен нож)
8. Концентрираща дюза
9. Плоска дюза
10. Рефлекторна дюза
11. Стъклозащитна дюза

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип **WS6427** (64- обозначение на машината, представител на топло-генериращо устройство)

Номинално напрежение	230-240V~50Hz
Мощност	2000 W
Температура/дебит	I =40 °C, 300л/мин
	II =350 °C, 300л/мин
	III = 550 °C, 500л/мин
Клас на защита	□ / II
Тегло на машината	0.6 кг

АКСЕСОАРИ

Шабър	1
Рефлекторна дюза	1
Плоска дюза	1
Стъклозащитна дюза	1
Концентрираща дюза	1

Препоръчваме ви да закупвате вашите аксесоари от същия магазин, от който сте закупили инструмента. Направете справка с опаковката за аксесоари за повече подробности. Персоналът в магазина може да ви съдейства и да ви предложи съвет.

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции.

Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдеща справка.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или от такива, които нямат съответния опит и познания, при условие че въпросните лица са били инструктирани относно безопасната експлоатация на електрическия уред и са наясно с рисковете, които съпътстват боравенето с него. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца без надзор.

Ако захранващият кабел бъде повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от обслужващия го представител или от друго компетентно лице с цел избягване на опасности.

СИМВОЛИ



Прочетете ръководството за експлоатация



Двойна изолация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Носете защитни очила



Носете противопрахова маска



Излезлите от употреба електрически продукти не бива да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Моля, използвайте рециклиращи съоръжения там, където има такива. Информация за рециклирането можете да получите от местните власти или от съответния търговец на дребно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПИСТОЛЕТА ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

1) Ако уредът не бъде използван внимателно, е възможно да възникне пожар; затова:

- внимавайте, когато използвате уреда на място, където има запалими материали или газове; бъдете изключително внимателни, за да не предизвикате пожар или експлозия;
- не използвайте на едно и също място за дълго време;
- не използвайте при наличие на експлозивна атмосфера;
- имайте предвид, че е възможно нагряване на запалими материали, които не са в ползването ви;
- поставете уреда върху поставката му след употреба и го оставете да се охлади преди да го приберете за съхранение;
- не оставяйте уреда без надзор, когато той е включен.

РАБОТА



ЗАБЕЛЕЖКА: преди да използвате инструмента, прочетете книжката с инструкциите внимателно.

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ИНСТРУМЕНТА

Преди да започнете работа е препоръчителни да тествате заготовката за най-подходящата температура на употреба. Описанието по-долу ви дава информация за препоръчителните температурни настройки, но винаги започвайте с най-ниската температура.

Разстоянието между дюзата и заготовката се променя според обработвания материал, но винаги трябва да бъде поне 50 мм или повече при всяка настройка за топлина.

Всички приложения, с изключение на свалянето на боя от рамки на прозорци, могат да се изпълняват без използване на дюза; за най-добри резултати обаче се препоръчва използването на дюзи.

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ (ВЖ. ФИГ. А)

- Включване:

За включване плъзнете превключвателя на позиция 1, 2 или 3.

- Изключване:

За изключване плъзнете превключвателя на позиция 0.

След по-продължителна работа на висока температура оставете инструмента да се охлади, като включите настройката за студен въздух 1 преди да го изключите.

2. ТЕРМОЗАЩИТНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Когато нагревателят е претоварен (например в резултат на ограничен въздушен поток), устройството го изключва автоматично, но вентилаторът продължава да работи. Когато устройството се охлади до работна температура, нагревателят се включва отново.

3. НАСТРОЙВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК И ТЕМПЕРАТУРАТА

Превключвателят може да се настрои на три степени на вентилатора. Може да изберете подходящата комбинация между въздушен поток и температура според приложението.

1 = 40°C 300L/MIN

2 = 350°C, 300L/MIN

3 = 550°C, 500L/MIN

Настройката за студен въздух 1 е подходяща за охлаждане на загрята заготовка или за изсушаване на боя. Подходяща е и за охлаждане на устройството преди прибиране за съхранение или

смяна на дюзи.

Настройката за въздух 2 е подходяща за огъване на пластмасата и свиване на пластмасата чрез нагряване. Настройката за въздух 3 е подходяща за сваляне на боя и размразяване на тръби.

4. ДЮЗИ

Комплектът съдържа 4 различни дюзи, които могат да се използват както следва:

1) КОНЦЕНТРИРАЩА ДЮЗА (ВЖ. ФИГ. В)

Тази дюза насочва концентрирана топлина към заготовката. Идеална е за сваляне на боя в труднодостъпни ъгли, цепнатини, формования, орнаментални ръбове, архитрави или на места, където е необходимо прецизно сваляне на боята.

2) ПЛОСКА ДЮЗА (ВЖ. ФИГ. С)

Тази дюза насочва дълга тясна въздушна струя към заготовката и е отлична за сваляне на бои и лакове от широки равни повърхности като например первази, врати, стъпби и т.н. Трябва да се използва заедно с плосък шабър. Виниловите плочки могат да се свалят чрез размекване на плочката и на лепилото.

3) СТЬКЛОЗАЩИТНА ДЮЗА (ВЖ. ФИГ. D)

Тази дюза отклонява топлината от стъклото или други чупливи зони и я връща към заготовката.

4) РЕФЛЕКТОРНА ДЮЗА (ВЖ. ФИГ. Е)

Тази дюза разпръсква топлината равномерно около цялата заготовка. Отлична е за размразяване на замръзнали тръби, спояване на тръби с мек припой, огъване на пластмасата и свиване на електрически части чрез нагряване.

5) СЪРЦЕОБРАЗЕН ШАБЪР (ВЖ. ФИГ. F)

Вземете ръкохватката от комплекта, свалете гайката в края ѝ и поставете триъгълния нож на място, след което поставете отново гайката и я завийте. Сърцеобразният шабър е идеален за сваляне на боя от равни дървесни плоскости и ръбове.

Не забравяйте да почистите ножа след употреба с телена гъба и леко да го смажете преди съхранение.

5. СВАЛЯНЕ НА БОЯ (ВЖ. ФИГ. G)

Изберете необходимата дюза и я поставете върху изхода за топлина. Изберете необходимия шабър. Задръжте пистолета с дюзата приблизително на 50 мм от повърхността на боята и започнете с най-ниската настройка за топлина; движете пистолета бавно назад и напред, докато боята стане на балончета и започне да се люци. Веднага свалете боята с шабъра. Стремете се да нагрявате боята непосредствено пред шабъра, така че да работите без прекъсване. Не нагрявайте боята твърде дълго, тъй като това ще я изгори и свалянето ѝ ще бъде по-трудно.

Повечето стикери върху боя също могат да бъдат премахнати с топлина, тъй като тя размеква лепилото. Внимавайте да не нагрявате прекалено дълго на едно място само заради стикерите, тъй като това ще направи боята на балончета.

6. СВАЛЯНЕ НА БОЯ ОТ РАМКИ НА ПРОЗОРЦИ (ВЖ. ФИГ. Н)

Винаги използвайте стъклозащитната дюза. Преди да започнете се уверете, че дюзата е поставена по правилния начин и отразява топлината от стъклото. Завъртете пистолета или дюзата на 90°, когато работите върху хоризонталната или вертикалната част на рамката. Оставете дюзата да се охлади преди да я свалите. Боята може да се свали от профилната повърхност с помощта на сърцеобразен шабър или мека телена четка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: стъклото може да се счупи лесно.

7. РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ЗАМРЪЗНАЛИ ТРЪБИ (ВЖ. ФИГ. I)

Поставете сърцеобразния шабър върху изхода за топлина. Винаги нагревайте в краищата на замръзналата част и никога в средата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да размразявате PVC тръби. Винаги проверявайте дали тръбата е за вода или за газ. Не нагревайте тръби за газ.

8. ИЗОЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛИ (ВЖ. ФИГ. J)

Поставете сърцеобразния шабър върху изхода за топлина. Изберете термосвиваем шлаух с диаметър, съответстващ на заготовката. Нагрейте шлауха равномерно.

9. ОГЪВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ (ВЖ. ФИГ. K)

Поставете сърцеобразния шабър върху изхода за топлина. Завъртете пистолета обратно и го поставете върху поставката му, така че да стои стабилно с дюзата насочена нагоре; вижте снимката. За да избегнете измятане или прегъване на тръбата, я напълнете със сух пясък и я запечатайте в двата края. Нагрейте тръбата равномерно като движите пистолета от край до край и я огнете до необходимата форма.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пазете ръцете си от топлината.

ПОДДРЪЖКА

Преди да пристъпите към каквото и да било регулиране, обслужване или поддръжка, първо издърпайте захранващия щепсел от електрическия контакт.

Вашият електроинструмент не се нуждае от допълнително смазване или поддръжка. Вашият електроинструмент не съдържа никакви детайли, които да се обслужват от потребителя. Никога не използвайте вода или химически препарати за почистване на електроинструмента. Почиствайте го със суха кърпа. Винаги съхранявайте вашия електроинструмент на сухо място. Поддържайте вентилационните отвори на двигателя чисти. Поддържайте всички бутони за управление чисти от прах. От време на време може да виждате искри през вентилационните отвори. Това е нормално и няма да повреди вашия електроинструмент.

Ако захранващият кабел бъде повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от обслужващия го представител или от друго компетентно лице с цел избягване на опасности.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Ако пистолетът за горещ въздух не работи, проверете захранването на щепсела.
2. Ако изходът на пистолета за горещ въздух е много горещ, изчакайте да се охлади.
3. Ако проблемът не може да бъде отстранен, занесете инструмента при оторизиран представител за ремонт.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Излезлите от употреба електрически продукти не бива да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте, където съществуват съоръжения. Информация за рециклирането можете да получите от местните власти или от съответния търговец на дребно.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Декларираме, че продуктът
Описание **Пистолет за горещ въздух**
Модел **WS6427 (64- обозначение на**
машината, представител на топло-
генериращо устройство)

Отговаря на следните Директиви:

2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС,
2011/65/ЕС и (ЕС) 2015/863

както и на стандартите:

EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233, EN
55014-1, EN 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN
61000-3-3

Лице, оторизирано да изготвя техническото досие,

Име Marcel Filz
Адрес Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany



2023.02.24

Алън Динг

Заместник-главен инженер, отговарящ
за тестването и сертифицирането
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

WESCO